

LM-8000 4 IN 1 Professional Instrument

(Anemometer, Hygrometer, Light Meter, Thermometer)

迷你型四合一 風速/照度/溫/溼度計



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

A. 一般規格:

顯示器	5 位數液晶顯示器,字高 8mm.
測量單位	風速,溼度,溫度,照度.
工作環境濕度	須低於 80%R.H.(相對濕度)
工作環境溫度	0°C~50°C(32°F~122°F)
過載顯示	" - - - - "
工作電源	直流 9 伏特電池,006P.
消耗電流	約直流 6.2mA.
重量	160 公克
外觀尺寸	主機:156*60*33mm.
標準附件	操作說明書.....1 本.

B. 電氣規格:

測量單位	範圍	解析度	精確度	
風速	Ft/min(英尺/分鐘)	80~5910 ft/min	≤ 20 m/s ±3% F.S	
	m/s (米/秒)	0.4~30.0 m/s		> 20 m/s ±4% F.S
	km/h(公里/小時)	1.4~108.0 km/h		
	MPH(英里/小時)	0.9~67.0 mph		
	knots(海浬/小時)	0.8~58.3 knots	0.1 knots	
	攝氏	0°C~50°C	0.1°C	±1.2°C
華氏	32°F~122°F	0.1°F	±2.5°F	
溼度	% RH	10% ~95% RH	0.1% RH	< 70% RH ±4%RH ≥ 70% RH(±4%RH +1.2% RH)
	攝氏	0°C~50°C	0.1°C	±1.2°C
照度	華氏	32°F~122°F	0.1°F	±2.5°F
	流明	0~20000 LUX	1LUX	±5%+8d
溫度 (TYPE K)	呎·燭光	0~2000 Fc	1Ft-cd	
	攝氏	-100°C~1300°C	0.1°C	±1%+1°C
華氏	-148°F~2372°F	0.1°F	±1%+2°F	

C. 面版說明:

- 3-1 電源開關.
- 3-2 鎖定鈕.
- 3-3 最小值.最大值選鈕.
- 3-4 測量單位/歸零選擇鈕.
- 3-5 攝氏/華氏及照度/呎·燭光選鈕.
- 3-6 選擇溼度.風速.溫度.照度功能鈕.
- 3-7 風速感應器.
- 3-8 溫度測棒輸入插座.
- 3-9 溼度感應器.
- 3-10 照度感應器.
- 3-11 液晶顯示器.
- 3-12 電池槽/蓋.
- 3-13 手腕護繩.



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

D. 測量方法:

4-1 風速測量:

1. 將電源開關(圖 3-1).
2. 選擇風速測量功能(圖 3-6).
3. 選擇你所須要的測量風速單位(圖 3-4). 朝受風面(風源)進行測量(圖 3-7).
4. 當功能正常這各顯示器,同時顯示風速與溫度.

4-2 溫度測量:

1. 將電源開關(圖 3-1).
2. 將溫度測棒 K TYPE 插入溫度插座(圖 3-8).
3. 選擇溫度測量功能(圖 3-6).
4. 將溫度感應器頭與測量物體實際接觸,即可在顯示幕得到讀值.


4-3 溼度測量:

1. 將電源開關(圖 3-1).
2. 選擇溼度測量功能(圖 3-6).
3. 當功能正常這各顯示器,同時顯示相對溼度與溫度.
4. 當改變環境時,需要等幾分鐘後才能得到穩定的溼度讀值

4-4 照度測量:

1. 將電源開關(圖 3-1).
2. 選擇照度測量功能(圖 3-6).
3. 選擇單位鈕按(圖 3-5) “°C / °F, Lux / Ft-cd” .
4. 當功能正常這各顯示器,同時顯示照度.

E. 其他特殊功能:

1. 在測量中按下讀值鎖定鍵(圖 3-2),顯示器右上角出現“HOLD”符號,取消此功能再按一次即可.
2. 在測量中按下(圖 3-3)鍵,先行記錄再次最大值或最小值,取消記錄功能按 2 秒鐘恢復原有狀態.
3. 開機無測量狀態十分鐘後自動關機功能.
4. 當顯示器出現“ ”符號時,請立即更換電池.
5. 如長時間不使用時,請將電池取出.